



Весы электронные
с программируемыми пределами
взвешивания и дискретностью
отсчета

ПВм

**ПВм-3/30-П; ПВм-3/150-П;
ПВм-3/300-П; ПВм-3/600-П**

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ЭК 1121.00.00.000 РЭ

Редакция 9

Рег. № 50584-12



EAC



QUARTZ
PATENTED
TECHNOLOGY



3-RANGE
WEIGHING
TECHNOLOGY

Редакция 9, 01.2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2
1. Назначение изделия	3
2. Технические характеристики	4
3. Состав, устройство и работа	9
4. Комплект поставки	10
5. Маркировка и пломбирование	13
6. Установка весов на месте эксплуатации	14
7. Указание мер безопасности	15
8. Подготовка к работе	16
9. Порядок работы	17
10. Техническое обслуживание	32
11. Консервация и упаковка	33
12. Транспортирование и хранение	33
13. Утилизация	33
14. Свидетельство о приемке	35
15. Результаты первичной поверки до ввода в эксплуатацию	35
16. Гарантийные обязательства	37
17. Возможные неисправности и методы их устранения	38
18. Сведения о рекламациях	39
19. Учет неисправностей при эксплуатации	40
Гарантийный талон	41
Гарантийное обязательство на весоизмерительный датчик	43
Акт о выполнении работ по гарантийному ремонту весов	45
Адрес предприятия-изготовителя	47
Адреса центров технического обслуживания	47
Приложение 1. Коды зон для введения поправки, связанной с местным значением ускорения свободного падения	48
Приложение 2. Описание протоколов	50
Приложение 3. Форма этикеток	57

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение весов торговой марки МЕРА, изготовленных нашим предприятием!

Прежде чем приступить к эксплуатации рекомендуем внимательно изучить настоящий документ, и сохранить для дальнейших справок, гарантийного и технического обслуживания.

Отдельные изменения, вызванные совершенствованием конструкции весов и не требующие особых пояснений, могут быть не описаны в руководстве по эксплуатации до его переиздания.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – руководство) предназначено для ознакомления с принципом работы, устройством и правилами эксплуатации весов электронных с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета ПВм (далее – весы).

Руководство содержит сведения о назначении весов, их технических характеристиках, составе, работе, ремонте, обслуживании, поверке и указания мер безопасности.

При эксплуатации весов необходимо руководствоваться настоящим документом. Обслуживающий персонал должен изучить настоящее руководство по эксплуатации и знать правила безопасности, действующие на предприятии, эксплуатирующем весы.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета ПВм предназначены для определения массы взвешиваемых грузов с автоматическим или полуавтоматическим управлением диапазоном взвешивания и ценой деления, а также для расчета количества однотипных взвешиваемых предметов.

Весы могут применяться в различных отраслях промышленности, в том числе на предприятиях связи, транспорта, торговли, общественного питания, сельского хозяйства при выполнении работ по расфасовке товаров в соответствии с 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Весы выпускаются в модификациях, отличающихся диапазоном измерения и действительной ценой деления.

Обозначения модификаций:

ПВм-3/30-П — весы с весоизмерительной платформой и выносным индикатором со светодиодным цифровым дисплеем, тремя программируемыми пределами максимальной нагрузки **3, 15, 30 кг** и действительными ценами деления (дискретностями отсчета), с функцией расчета количества однотипных взвешиваемых предметов;

ПВм-3/150-П — весы с весоизмерительной платформой и выносным индикатором со светодиодным цифровым дисплеем, тремя программируемыми пределами максимальной нагрузки **30, 60, 150 кг** и действительными ценами деления (дискретностями отсчета), с функцией расчета количества однотипных взвешиваемых предметов;

ПВм-3/300-П — весы с весоизмерительной платформой и выносным индикатором со светодиодным цифровым дисплеем, тремя программируемыми пределами максимальной нагрузки **60, 150, 300 кг** и действительными ценами деления (дискретностями отсчета), с функцией расчета количества однотипных взвешиваемых предметов;

ПВм-3/600-П — весы с весоизмерительной платформой и выносным индикатором со светодиодным цифровым дисплеем, тремя программируемыми пределами максимальной нагрузки **150, 300, 600 кг** и действительными ценами деления (дискретностями отсчета), с функцией расчета количества однотипных взвешиваемых предметов.

Весы могут быть оснащены интерфейсом **RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi или Bluetooth** для связи с внешним электронным устройством (например, компьютеры, принтеры, электронные контрольно-регистрирующие кассовые машины), функцией введения поправки, связанной с местным значением ускорения свободного падения.

Весы оснащены встроенным источником постоянного тока и могут использоваться в условиях отсутствия или нестабильного напряжения в сети переменного тока.

Весы могут быть оснащены рядом других сервисных функций, связанных с обработкой результатов взвешивания:

- сравнения масс;
- управления внешним устройством при загрузке весов;
- суммирование массы отвесов;
- предварительной установки массы тары.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Диапазон взвешивания, кг:

для весов ПВм-3/30	от 0,02 до 30,0
для весов ПВм-3/150	от 0,2 до 150,0
для весов ПВм-3/300	от 0,4 до 300,0
для весов ПВм-3/600	от 1,0 до 600,0

2.2. Max, Min, поверочное деление и действительная цена деления весов в зависимости от их модификации:

Таблица 1

Номер диапазона измерения	Min, г	Max, кг	Поверочный интервал e и действительная цена деления d , г
1	2	3	4
ПВМ-3/30			
I	20	3	1
II	100	15	5
III	200	30	10
ПВМ-3/150			
I	200	30	10
II	400	60	20
III	1000	150	50
ПВМ-3/300			
I	400	60	20
II	1000	150	50
III	2000	300	100
ПВМ-3/600			
I	1000	150	50
II	2000	300	100
III	4000	600	200

2.3. Пределы допускаемой погрешности¹, г:

Таблица 2

Диапазон взвешивания, кг	При поверке при выпуске из производства и после ремонта, г	В эксплуатации, г
	Max = 3,0 кг	
От 0,02 до 0,5 кг включ.	±1	±1
Св. 0,5 до 2,0 кг включ.	±1	±2
Св. 2,0 кг	±2	±3

	Max = 15,0 кг	
Св. 0,1 до 2,5 кг включ.	±5	±5
Св. 2,5 до 10,0 кг включ.	±5	±10
Св. 10,0 кг	±10	±15
	Max = 30,0 кг	
Св. 0,2 до 5,0 кг включ.	±10	±10
Св. 5,0 до 20 кг включ.	±10	±20
Св. 20,0 кг	±20	±30
	Max = 60,0 кг	
От 0,4 до 10,0 кг включ.	±20	±20
Св. 10,0 до 40,0 кг включ.	±20	±40
Св. 40,0 кг	±40	±60
	Max = 150,0 кг	
От 1,0 до 25,0 кг включ.	±50	±50
Св. 25,0 до 100,0 кг включ.	±50	±100
Св. 100,0 кг	±100	±150
	Max = 300,0 кг	
От 2,0 до 50,0 кг включ.	±100	±100
Св. 50,0 до 200,0 кг включ.	±100	±200
Св. 200,0 кг	±200	±300
	Max = 600,0 кг	
От 4,0 до 100,0 кг включ.	±200	±200
Св. 100,0 до 400,0 кг включ.	±200	±400
Св. 400,0 кг	±400	±600

1 – Весы поверены на широте г. Углич

Значения пределов допустимой погрешности применимы к значениям массы нетто при любом возможном значении массы тары, кроме предварительно заданной. В режиме автоматического изменения пределов взвешивания погрешность определяется с учетом достигнутого диапазона измерения.

2.4. Диапазон выборки массы тары, кг:

для весов ПВМ-3/30	от 0 до 5,0
для весов ПВМ-3/150	от 0 до 20,0
для весов ПВМ-3/300	от 0 до 40,0
для весов ПВМ-3/600	от 0 до 80,0

2.5. Реагирование весов, в зависимости от Max, г:

Max =3,0 кг	1,4
Max =15,0 кг	7
Max =30,0 кг	14
Max =60,0 кг	28
Max =150,0 кг	70
Max =300,0 кг	140
Max =600,0 кг	280

2.6. Счетный режим:

диапазон индикации количества деталей, шт.	от 0 до 999999
дискретность индикации количества деталей, шт.	1

2.7. Время измерения, с 5, не более

2.8. Время готовности весов к работе, мин. 5, не менее

2.9. Диапазон рабочих температур, °C от минус 10 до +40

2.10. Параметры электрического питания:

от сети переменного тока (через адаптер сетевого питания):

напряжение, В от 187 до 253

частота, Гц от 49 до 51

от встроенного источника постоянного тока:

напряжение, В от 5,6 до 7,8

ток, А 0,5, не более

выходное напряжение
адаптера сетевого
питания постоянного или
переменного тока, В от 7,5 до 12

2.11. Габаритные размеры, мм, не более

весоизмерительная платформа:

для весов ПВм-3/30	320x320x100
для весов ПВм-3/150	620x420x150
для весов ПВм-3/300, ПВм-3/600	870x670x150
индикатор:	180x150x150

2.12. Масса, кг, не более:

для весов ПВм-3/30	8,0
для весов ПВм-3/150	30,0
для весов ПВм-3/300, ПВм-3/600	50,0

2.13. Вероятность безотказной работы весов за 1000 ч 0,92

2.14. Средний срок службы, лет 10

3. СОСТАВ, УСТРОЙСТВО И РАБОТА

3.1. Весы состоят из грузоприемного устройства с весоизмерительной платформой, индикатора, размещенного на отдельной стойке, крепящейся к корпусу весов (рисунок 1) или любой горизонтальной поверхности.

3.2. Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительного датчика, возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в электрический сигнал, частота которого изменяется пропорционально массе груза. Результат измерения массы отображается на цифровом дисплее.

Весы снабжены устройствами:

- вывода на цифровой дисплей значений массы брутто, нетто;
- выборки массы тары;
- установки по уровню;
- полуавтоматической установки нуля;
- слежения за нулем;
- введения гравитационной поправки;
- сигнализации о перегрузке весов и диагностики сбоя, возникающих при их работе;
- расширения показаний.

Весы могут быть оснащены рядом других сервисных функций, связанных с обработкой результатов взвешивания:

- сравнение масс;
- управление внешним устройством при загрузке весов;
- подсчет количества однотипных взвешиваемых предметов;
- проведение математических операций с результатами взвешиваний или расчета количества взвешиваемых предметов;
- предварительная установка массы тары.


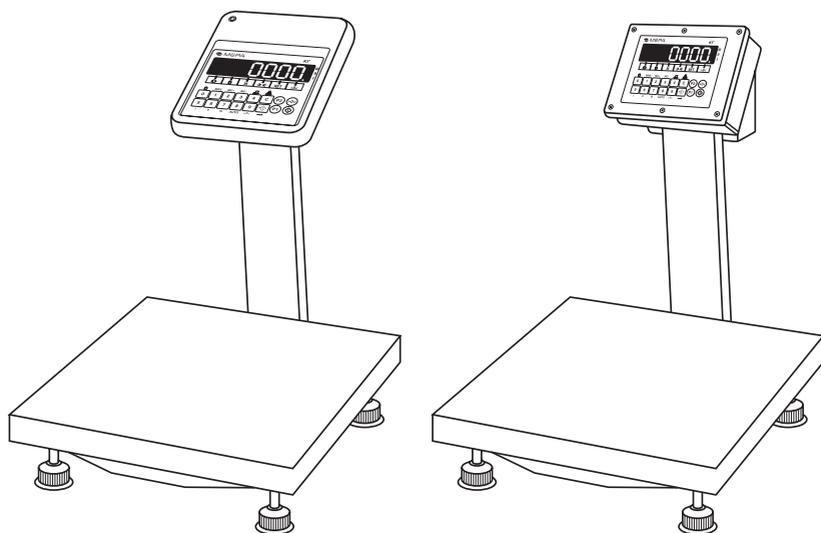


Рисунок 1 - Весы ПВм. Внешний вид и состав весов

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 3

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Грузоприемное устройство	1 шт.	
2	Весоизмерительная платформа	1 шт.	
3	Индикатор	1 шт.	
4	Стойка индикатора	1 шт.	
5	Кабель RS-232 или USB	1 шт.	по заказу
6	Адаптер сетевого питания	1 шт.	
7	Руководство по эксплуатации	1 экз.	
8	Паспорт адаптера питания	1 экз.	
9	Упаковка	1 шт.	

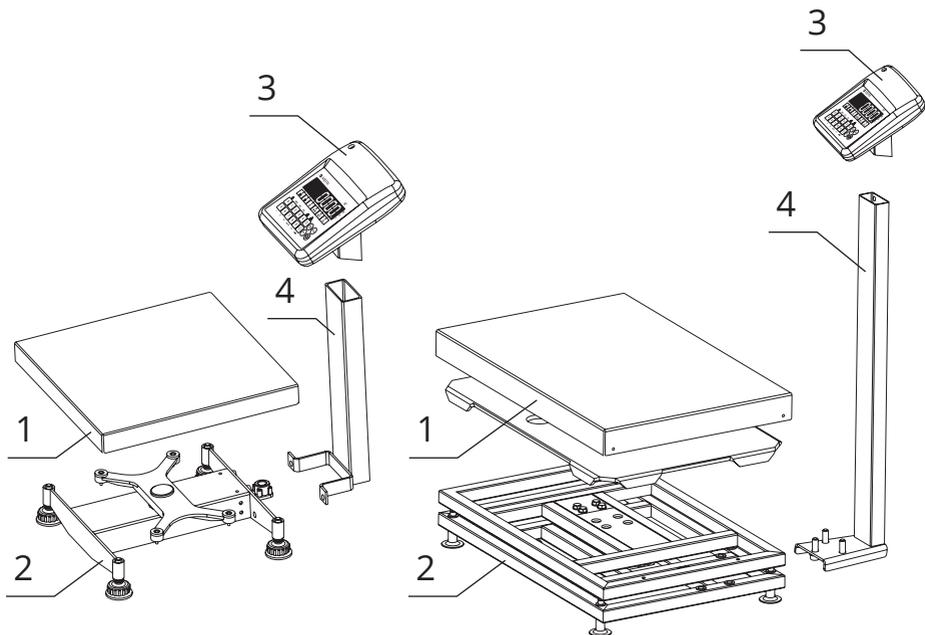

ПВм-3/30-П

ПВм-3/150-П... ПВм-3/600





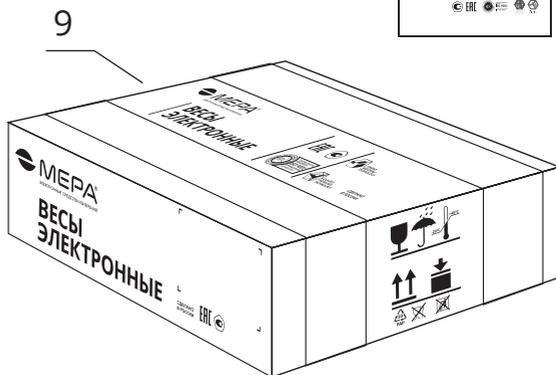



Рисунок 2 – Весы ПВм.
Состав весов, комплект поставки

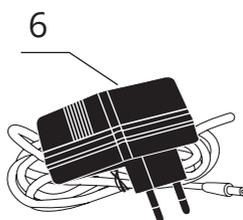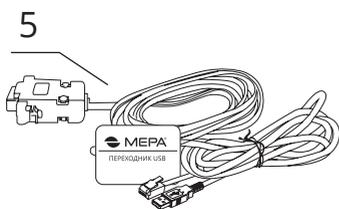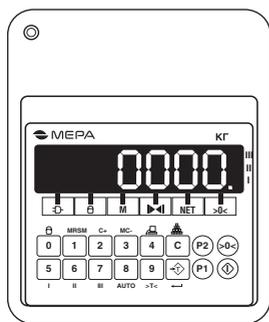


BT-1-44

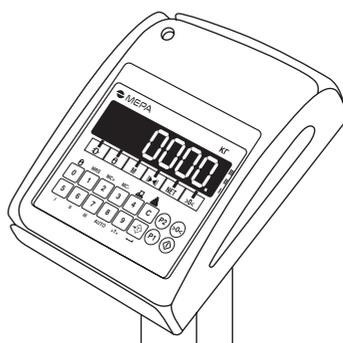

BT-1-44 в защитнок коже

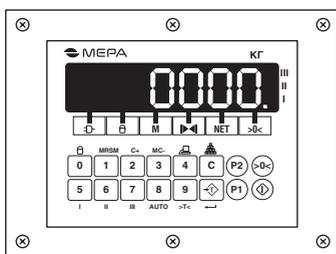

BT-1-65

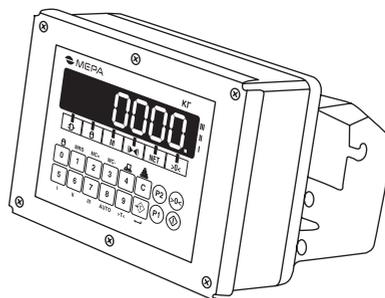

BT-1-65 со специальным кронштейном

Рисунок 3 – Варианты индикаторов

5. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

5.1. Маркировка должна содержать:

- торговую марку изготовителя или его полное наименование;
- модификация весов;
- максимальную нагрузку в виде: $Max_1=...; Max_2=...; Max_3=...;$
- минимальную нагрузку в виде: $Min_1=...; Min_2=...; Min_3=...;$
- поверочное деление в виде: $e_1=...; e_2=...; e_3=...;$
- серийный номер;
- знак утверждения типа;
- номер ПО;
- максимальный диапазон устройства выборки массы тары в виде: $T = -;$
- номер ТУ;
- год выпуска.

5.2. Место пломбировки от несанкционированного доступа

Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечивается двумя защитными пломбами для весов платформенных, которые находятся на тыльной стороне индикатора, а также на разъеме кабеля весоизмерительной платформы.

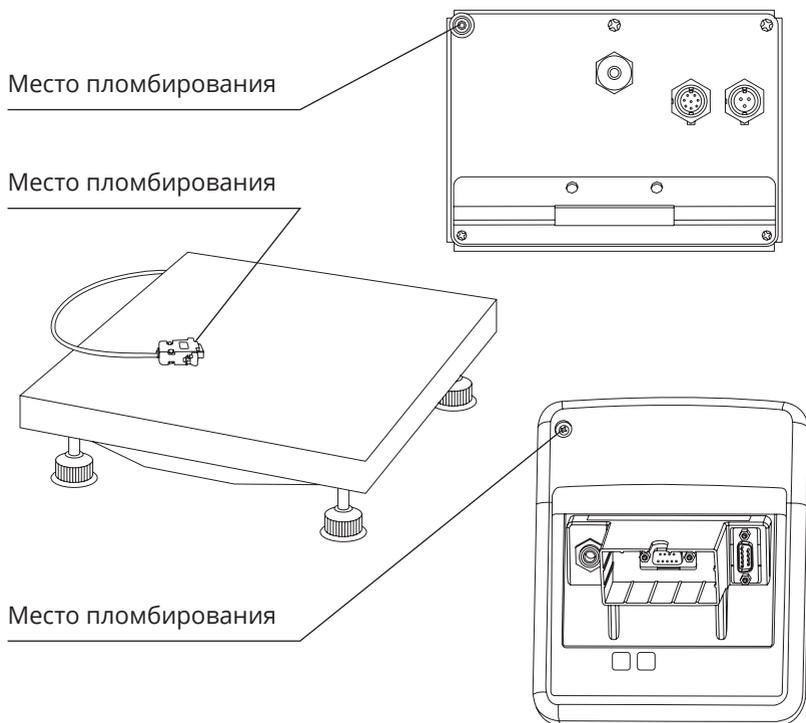


Рисунок 4 – Место пломбировки от несанкционированного доступа.

6. УСТАНОВКА ВЕСОВ НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Первоначальную установку весов рекомендуется осуществлять силами представителей специализированных предприятий (организаций), уполномоченных изготовителем на право проведения гарантийного ремонта и технического обслуживания. Информация о специализированных предприятиях находится в разделе **«Адреса центров технического обслуживания»**.

Перечень и адреса специализированных предприятий приведены в **Приложении 1**.

6.2. При получении весов потребитель обязан проверить состояние упаковки и, если будут обнаружены повреждения упаковки, необходимо составить акт и выставить претензии транспортной организации.

6.3. Если при распаковке весов обнаружены некомплектность или дефекты, весы возвращаются изготовителю для замены или восстанавливаются специалистами на месте, при этом составляется акт, оформленный надлежащим образом и направляется изготовителю.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Весы изготовлены в соответствии с требованиями **4274-004-49290937-2012**, обеспечивающими безопасность жизни и здоровья потребителей.

7.2. При работе с весами должны соблюдаться требования безопасности, указанные в настоящем документе, а также требования безопасности, установленные на предприятии, на котором они эксплуатируются.

7.3. При подключении весов к сети переменного тока через адаптер сетевого питания опасным производственным фактором является поражающее действие от цепей адаптера сетевого питания, находящихся под переменным напряжением 220В.

7.4. Не оставлять весы без присмотра при их подключении к сети переменного тока через адаптер сетевого питания.

7.5. Подключение кабелей связи и питания производить только при отключенном от сети сетевом адаптере питания.

8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

8.1. Установить весы на стол или любую горизонтальную поверхность. Вывернуть опоры весов **ПВм-3/150, ПВм-3/300, ПВм-3/600** на 2-3 мм и вынуть транспортные прокладки, расположенные между опорой и верхней крестовиной весов.

8.2. Зафиксировать стойку (если стойка входит в комплект поставки), для чего: прикрутить ее болтами к основанию весов. В случае если стойка индикатора не используется, индикатор может устанавливаться отдельно. Пропустить кабель, идущий от весов, через нижний паз стойки и внутри стойки.


8.3. Соединить разъем кабеля весоизмерительной платформы с ответной частью, расположенной на задней крышке индикатора. Излишки кабеля убрать внутрь стойки. Установить индикатор на стойку. Подключить внешние электронные устройства к индикатору.

8.4. Вращением регулировочных опор установить весы в строго горизонтальном положении, контролируя установку по уровню, расположенному на весоизмерительной платформе. Уровень, после установки весов в горизонтальное положение не должен смещаться при нагружении весов грузом массой, равной наибольшей нагрузке.

Примечание. Если при взвешивании грузов массой, равной M_{\max} , время измерения массы более 4-х секунд, необходимо изменить место размещения весов на место с меньшим уровнем вибрации.

9. ПОРЯДОК РАБОТЫ

9.1. Описание указателей и кнопок, расположенных на лицевой панели индикатора, и их функциональное назначение.

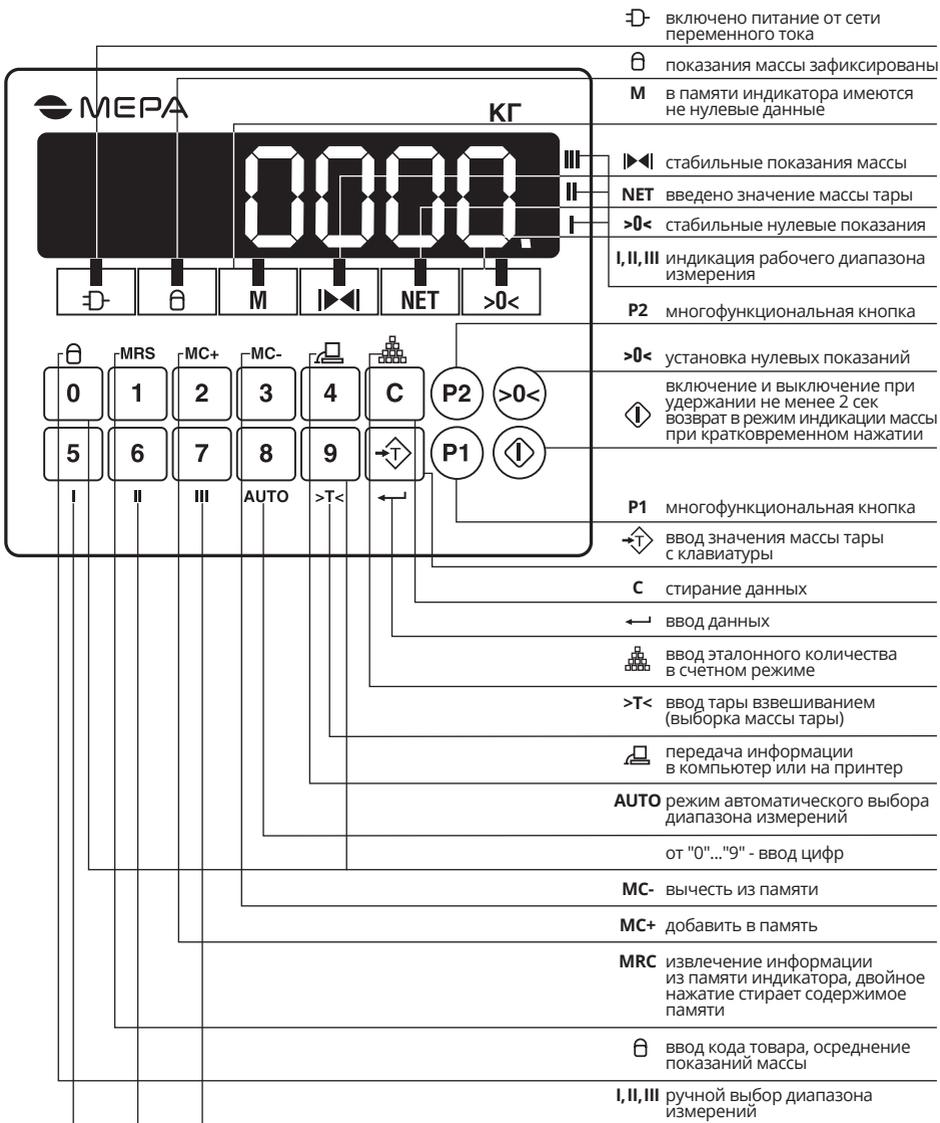

9.2. Подготовка весов к включению

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ЗАРЯДКУ АККУМУЛЯТОРА, УСТАНОВЛЕННОГО В ИНДИКАТОРЕ, В ТЕЧЕНИЕ 20 ЧАСОВ. АККУМУЛЯТОР ЗАРЯЖАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ИНДИКАТОРА К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЧЕРЕЗ АДАПТЕР СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ!

Для зарядки аккумулятора вставить разъем адаптера сетевого питания в ответное гнездо индикатора. Вставить вилку адаптера сетевого питания в розетку с сетевым питанием, при этом загорается указатель «». Вилка должна плотно вставляться в розетку.

Весы работоспособны как при работе от аккумуляторов, так и при зарядке аккумуляторов от сети переменного тока через адаптер сетевого питания.

9.3. Включение весов

Для включения весов нажать и удерживать в течение не менее двух секунд кнопку «». На дисплее индикатора последовательно индицируется номер установленного программного обеспечения (379X или 3.79X, где X – номер протокола), номер кода зоны в формате «**GEO XX**» (где XX - код зоны из Приложения 2), нулевые показания и горит указатель «>**0**<». Весы готовы к эксплуатации не менее чем через 5 минут после их включения.

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ КОД ЗОНЫ, В КОТОРОЙ ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ ВЕСЫ (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1), НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ВЫСВЕТИВШЕМУСЯ НА ТАБЛО КОДУ, НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ ПРАВИЛЬНЫЙ КОД ЗОНЫ В СООТВЕТСТВИИ С П. 9.7.1!

9.4. Режим взвешивания

В режиме работы весов с заводскими настройками работают кнопки «», «>0<», «>T<», остальные не используются.

Выполнить операции:

- если показания на дисплее отличны от нуля, нажать на кнопку «>0<». При стабильном значении нулевых показаний загорается указатель «>0<»;
- установить взвешиваемый груз на грузоприемное устройство, при достижении стабильных показаний загорается индикатор «», а на дисплее «**МАССА**» высветится измеренное значение массы груза.

Для задания массы тары (выборка) установить тару на грузоприемное устройство, нажать на кнопку «>T<», при этом на дисплее индикатора появятся нулевые показания и загорится указатель «**NET**».

При снятии тары с грузоприемного устройства на дисплее высветится вес тары со знаком «-».

Для обнуления массы тары необходимо нажать на кнопку «>T<» при разгруженной платформе.

Масса брутто не должна превышать Max.

9.5. Выключение весов

Для выключения весов нажать и удерживать в течение не менее двух секунд кнопку «».

Вынуть адаптер сетевого питания из розетки.

9.6. Работа весов от встроенного источника постоянного тока

9.6.1. Весы с источником постоянного тока, для уменьшения энергопотребления, после прекращения процесса взвешивания работают в следующем режиме:

- через 5 минут на дисплее «**МАССА**» в младшем разряде высвечивается 0. Возврат весов в обычный режим работы происходит автоматически после установки груза на грузоприемное устройство или после нажатия на любую кнопку на клавиатуре индикатора.
- через 30 минут весы выключаются.

9.6.2. При понижении напряжения встроенного источника постоянного тока ниже допустимого уровня на дисплее «**МАССА**» высвечивается надпись **Lo bat**, измерения массы при этом блокируются, а через 3-5 секунд весы выключаются. Для продолжения работы весов необходимо произвести зарядку аккумулятора.

9.7. Специальные режимы работы весов

Индикатор, наряду с основным режимом измерения массы взвешиваемого груза, дополнительно поддерживает один из четырех специальных режимов:

0 – режим сравнения масс;

1 – режим управления внешним устройством при загрузке весов без автоматического сброса тары;

2 – режим управления внешним устройством при загрузке весов с автоматическим сбросом тары;

3 – счетный режим (включен по умолчанию).

Для включения специальных режимов работы весов выполнить операции:

- выключить индикатор, нажав и удерживая в течение двух секунд кнопку «**⬆**»;
- нажать кнопку «**5**» и, удерживая в нажатом состоянии, кратковременно нажать кнопку «**⬆**»;
- отпустить кнопку «**5**»;
- последовательно нажать кнопки «**1**», «**←**».

Для восстановления заводских настроек выполнить выше описанные операции, но вместо кнопки «**1**» нажать кнопку «**0**».

Для выбора требуемого режима работы необходимо последовательно нажать кнопки «**P1**», цифровую кнопку, соответствующую номеру режима (за исключением счетного режима, который включен всегда, если не выбран один из первых трех) и кнопку ввода «**←**». Данная настройка сохраняется в энергонезависимой памяти и не изменяется после выключения весов.

9.7.1. Программирование кода зоны для введения поправки, связанной с местным значением ускорения свободного падения.

Включить весы, кратковременно нажав на кнопку «». При появлении на дисплее индикатора информации «**GEO XX**» последовательно нажать на кнопки «» и «**C**». Ввести необходимый код зоны в соответствии с Приложением 1 и нажать на кнопку «», после чего весы перейдут в рабочий режим.

Программирование кода зоны доступно только для специалистов сервисных центров. После изменения кода зоны весы подлежат поверке.

Для просмотра числа изменений кодов зоны нажать и удерживать в нажатом состоянии не менее двух секунд кнопку «**>0<**».

9.7.2 Программирование диапазона измерения и действительной цены деления.

9.7.2.1. Выбор режима измерения с автоматическим переключением диапазонов измерения.

При нагружении весов в режиме автоматического выбора диапазона измерения, если измеренное значение массы превысит установленное значение максимальной нагрузки для рабочего диапазона (*Max*), весы изменят значение максимальной нагрузки и действительную цену деления в сторону увеличения до одного из следующих разрешенных значений. При разгрузке весов в этом режиме переключение значений *Max* не производится до полного обнуления показаний измеренной массы. При установлении нулевых показаний весы автоматически перейдут в режим работы с минимально разрешенной нагрузкой *Max* и соответствующей ей действительной цене деления.

При работе весов в режиме автоматического изменения предела взвешивания и нахождении весов во II или III диапазоне переключение в младший диапазон происходит только при нулевых значениях тары, после разгрузки грузоприемного устройства.

Для выбора режима автоматического переключения диапазона измерения нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку «**AUTO**» до появления звукового сигнала.

Номер диапазона, в котором осуществляется измерение, отображается на указателе диапазона.

Возврат в первый диапазон происходит автоматически при нулевых показаниях на дисплее.

9.7.2.2. Выбор режима работы весов в диапазоне **I** с Max_1 и действительной ценой деления d_1 (Таблица 1).

Для выбора режима работы нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку «**I**» до появления звукового сигнала, при этом загорается указатель «**I**». При превышении массы взвешиваемого груза значения Max_1 весы будут сигнализировать о перегрузке.

9.7.2.3. Выбор режима работы весов в диапазоне **II** с Max_2 и действительной ценой деления d_2 (Таблица 1).

Для выбора режима работы нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку «**II**» до появления звукового сигнала, при этом загорается индикатор «**II**». При превышении массы взвешиваемого груза значения Max_2 весы будут сигнализировать о перегрузке.

9.7.2.4. Выбор режима работы весов в диапазоне **III** с Max_3 и действительной ценой деления d_3 (Таблица 1).

Для выбора режима работы нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку «**III**» до появления звукового сигнала, при этом загорается индикатор «**III**». При превышении массы взвешиваемого груза значения Max_3 весы будут сигнализировать о перегрузке.

Выбранный режим измерения сохраняется при выключении весов. При поставке весов по умолчанию включен режим «**AUTO**».

9.7.3. Предварительное задание массы тары

Нажать кнопку « $\hat{\nabla}$ ». При этом весы входят в режим ожидания ввода значения массы тары, на дисплее индицируется значение ранее введенной массы тары и мигает знак «-».

Используя цифровые кнопки от «**0**» до «**9**», набрать требуемое значение массы тары и для подтверждения ввода еще раз нажать кнопку « $\hat{\nabla}$ » или через 10 секунд ввод значения массы тары осуществится автоматически. Если введены ненулевые значения массы тары, загорается индикатор «**NET**».

9.7.4. Режимы сравнения масс

9.7.4.1. Режим сравнения масс с сигнализацией о превышении измеряемой массы груза предварительно заданного значения.

Войти в режим, последовательно нажимая кнопки «**P1**», «**0**» и кнопку « ← ». Для ввода контрольной массы нажать кнопку «**P2**», при этом на дисплее появится индикация ранее введенной контрольной массы и мигает десятичная точка. Пользуясь клавиатурой, ввести значение контрольной массы, с которой будет осуществляться сравнение. Подтвердить ввод нажатием кнопки « ← ». После ввода контрольной массы взвешенная масса будет постоянно сравниваться со значением контрольной и при достижении или превышении этого значения генерируется непрерывный звуковой сигнал, и также замыкаются контакты «**Оптореле 1**», если оно установлено.

9.7.4.2. Режим сравнения масс с сигнализацией о нахождении измеряемой массы груза внутри предварительно заданного значения диапазона масс.

Войти в режим, последовательно нажимая кнопки «**P1**», «**1**» или «**2**» и кнопку « ← ».

Нажать и удерживать в нажатом состоянии в течение 2 с. кнопку «**4**». При этом на дисплее отобразится «**ch N**», нажать «**3**» и подтвердить ввод нажатием кнопки « ← ».

Для ввода контрольной массы нажать кнопку «**P2**», при этом на дисплее появится индикация ранее введенной контрольной массы и замигает десятичная точка. Пользуясь клавиатурой, ввести значение контрольной массы (массы, с которой будет осуществляться сравнение).

Для ввода пределов отклонения массы относительно контрольного значения массы нажать кнопку «**P1**» и, пользуясь клавиатурой, ввести предельное значение отклонения.

Подтвердить ввод нажатием кнопки « ← ».

При нахождении значения измеряемой массы груза в заданных пределах раздается непрерывный звуковой сигнал, и также замыкаются контакты «**Оптореле 1**», если оно установлено.

Для выхода из данного режима нажать и удерживать в нажатом состоянии в течение 2 с кнопку «**4**». При этом на индикаторном табло отобразится «**ch N**», нажать «**4**» и подтвердить ввод нажатием кнопки « ← ».

9.7.5. Режим управления внешним устройством при загрузке весов.

Весы с режимом управления внешним устройством предназначены для измерения массы и выдачи звукового и управляющего сигналов при достижении измеряемой массы предвзвешенно заданного значения.

Весы могут работать в двух режимах управления: с автоматическим сбросом и без автоматического сброса тары.

Режимы отличаются тем, что при запуске режима с автоматическим сбросом выдается команда на сброс показаний в ноль, а в режиме без автоматического сброса – команда не выдается.

Для входа в режим управления внешним устройством последовательно нажать кнопки «P1», «1» или «2» и кнопку «←». Для просмотра или ввода контрольной массы нажать кнопку «P2», при этом на дисплее появится индикация ранее введенной контрольной массы и будет мигать десятичная точка. Пользуясь клавиатурой, ввести значение необходимой контрольной массы (массы дозы). Подтвердить ввод нажатием кнопки «←». В данном режиме вводится понятие величины «смещения» – это значение массы падающего потока продукта после команды прекращения его подачи. Величина смещения определяется экспериментальным путем. Для ввода или просмотра введенной величины смещения необходимо последовательно нажать кнопки «P2», «P1». При этом на индикаторном табло выводится величина ранее введенного смещения. Далее, пользуясь клавиатурой индикатора, ввести значение выбранного смещения и подтвердить ввод нажатием кнопки «←».

ВНИМАНИЕ: ВЕСЫ АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫХОДЯТ ИЗ РЕЖИМА ВВОДА ДАННЫХ БЕЗ ЗАПОМИНАНИЯ ЗНАЧЕНИЙ, ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД НЕ НАЖАТА НИ ОДНА ИЗ КНОПОК!

Запуск работы осуществляется нажатием кнопки «».

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ВЕЛИЧИНА СМЕЩЕНИЯ РАВНА ИЛИ ПРЕВЫШЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ МАССЫ (ДОЗЫ), ЗАПУСК РЕЖИМА БЛОКИРУЕТСЯ!

Когда измеряемая масса продукта достигнет или превысит величину контрольной массы (дозы) за вычетом величины заданного смещения, генерируется звуковой сигнал и размыкаются контакты «**Оптореле 1**», если оно установлено. После окончания подачи продукта весы ожидают стабилизации веса в течение 5,5 с. В случае, если вес стабилен или время ожидания истекло, измеренная масса прибавляется к значению суммарной массы ранее осуществленных отвесов, и это значение сохраняется в энергонезависимой памяти. По завершении сохранения данных звучит звуковой сигнал. В случае переполнения энергонезависимой памяти в старшем разряде табло индицируется цифра 9. Для просмотра значения суммарной массы отвесов необходимо нажать кнопку «**MRC**». Для стирания данных, если это необходимо, дважды нажать кнопку «**MRC**». Для переключения в обычный режим без стирания суммарной массы нажать любую кнопку кроме «**MRC**».

9.7.6. Работа в счетном режиме

ВНИМАНИЕ: ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЯХ МАССЫ, ИНДИКАЦИЯ КОЛИЧЕСТВА ПРЕДМЕТОВ ОТСУТСТВУЕТ!

9.7.6.1. Если известно число предметов в контрольной партии, но не известна их общая масса, необходимо выполнить следующие операции:

- установить на грузоприемное устройство весов контрольную партию предметов, дождаться загорания указателя «**▶▶**» и появления на дисплее измеренной массы предметов;
- нажать кнопку «**◀**»;
- с клавиатуры ввести число предметов в контрольной партии, контролируя правильность ввода по показаниям на табло. При неправильном вводе нажать кнопку «**C**» и заново ввести число предметов в контрольной партии;
- нажать кнопку «**←**», на дисплее загорается символ **C** в старшем разряде и высвечивается введенное число предметов в контрольной партии;
- снять контрольную партию предметов с грузоприемного устройства;

- при дальнейшем взвешивании на дисплее индицируется символ **C** в старшем разряде и рассчитанное значение количества предметов;
- для выхода в режим индикации массы нажать кнопку «**P2**».

Если значение количества предметов более 6-ти значащих разрядов, на табло выводится цифра **9**, в старшем разряде.

9.7.7. Работа с памятью

Для использования возможностей встроенной памяти выполнить операции: для добавления к содержимому памяти информации требуется нажать кнопку «**M+**», для вычитания – кнопку «**M-**». При этом на дисплее в течение 1 секунды индицируется результат записи в память. В случае переполнения разрядности индикации на дисплее в старшем разряде выводится цифра **9** и суммирование не производится. При ненулевом содержимом памяти загорается указатель «**M**». Для извлечения данных из памяти необходимо нажать кнопку «**MRC**». При этом на дисплее индицируется содержимое памяти и мигает указатель «**M**». Для обнуления содержимого памяти необходимо дважды нажать на кнопку «**MRC**». Для выхода из режима работы с памятью без стирания нажать любую другую кнопку кроме «**MRC**».

9.7.8. Специальные режимы суммирования массы произведенных отвесов

9.7.8.1. Неавтоматическое суммирование

Установить груз на грузоприемное устройство. Дождаться стабилизации показаний и нажать кнопку «**M+**», прозвучит звуковой сигнал и на дисплее отобразится суммарная масса произведенных отвесов, а через 2 секунды дисплей вернется в режим индикации массы груза, установленного на грузоприемное устройство. Если показания в момент нажатия кнопки «**M+**» были нестабильны, раздастся длинный звуковой сигнал и суммирование не осуществится.

Для просмотра суммарной массы взвешенных грузов необходимо нажать кнопку «**MRC**».

Для выхода из режима просмотра без стирания суммарной массы, нажать любую кнопку кроме «**MRC**» и «».

Для выхода из режима просмотра и сброса суммарного значения массы взвешенных грузов нажать кнопку «**MRC**».

9.7.8.2. Автоматическое суммирование

Для перевода индикатора в режим автоматического суммирования массы произведенных отвесов необходимо нажать кнопку «**MRC**» и удерживать её в нажатом состоянии более 2 секунд. После этого на дисплее появится сообщение **Auto S**, что свидетельствует о переходе индикатора в режим авто-суммирования.

Для начала работы необходимо дождаться звукового сигнала о готовности к взвешиванию и установить груз на грузоприемное устройство. После стабилизации показаний прозвучит звуковой сигнал и на индикаторе отобразится суммарная масса, а через 2 секунды весы вернуться в режим индикации массы груза, установленного на грузоприемное устройство. После снятия груза необходимо дождаться звукового сигнала о готовности к взвешиванию и только после этого установить следующий груз.

Для выхода из режима автоматического суммирования нажать и удерживать в течение 2 секунд кнопку «**MRC**». При этом на табло появится сообщение **not AS**.

ВНИМАНИЕ:

1. Если в режиме автоматического суммирования требуется ввести тару взвешиванием (выборка), во избежание лишнего суммирования тары необходимо предварительно отключить автоматическое суммирование.
2. При выключении весов результат автосуммирования и режим работы сохраняются, и при последующем включении весы автоматически войдут в тот режим, в котором его выключили.
3. Максимальное значение запоминаемой суммы составляет 999999 единиц младшего разряда. При переполнении памяти суммирование не производится и на дисплей выводится сообщение **999999**. Если продолжить суммирование при повторном возникновении данного сообщения, память автоматически обнулится.
4. Если перевести индикатор в режим «сравнения масс» (см. п. 9.7.4), то в режимах неавтоматического или автоматического суммирования масс произведенных отвесов будут суммироваться только значения масс, которые равны или превышают значения введенных контрольных масс.

9.7.9 Для включения устройства расширения выполнить операции:

Нажать и удерживать клавишу «3» («M+») до появления звукового сигнала и появления на экране еще одного десятичного разряда. Через 5 секунд пульт перейдет в обычный режим индикации массы.

9.7.10. Для индикации остаточного заряда аккумулятора удерживать в течении 2 секунд клавишу «8». На индикаторе будет показан остаточный заряд в процентах.

9.8. Режимы печати этикеток и передачи данных

ВНИМАНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЖИМА ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМО АКТИВИРОВАТЬ ДАННЫЙ РЕЖИМ, ВЫБРАВ ТИП ПРИНТЕРА И ТИП ЭТИКЕТКИ! ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО В СЧЕТНОМ РЕЖИМЕ (п. 9.7).

9.8.1. Выбор типа принтера или протокола

Нажав и удерживая в нажатом состоянии кнопку «5», одновременно нажать кнопку « \uparrow » для включения весов. Используя клавиатуру, нажать кнопку «4» и затем кнопку ввода « \leftarrow ». При правильно выполненном действии будет активизирован режим настройки, и на табло индицируется цифра 9 в младшем разряде.

Последовательно нажать кнопки «1» и «4» и ввести код требуемого принтера или протокола в соответствии с Таблицей 4.

Таблица 4

Протокол	Принтер	Код принтера
9 байт		«0»
Ока		«1»
CAS MW, MW	UNS-BP1.2	«2»
TERM	Дополнительное табло	«3»
	EZPI совместимый принтер	«4»
	MEPA AUTO	«5»

Нажатием кнопки «9» запомнит результат. Система перейдет в режим взвешивания.

9.8.2. Выбор типа этикетки

9.8.2.1. Для принтеров совместимых с EZPI протоколом обмена

Для выбора типа этикетки нажать и удерживать в нажатом состоянии в течение 1с кнопку «». При этом на индикаторном табло отобразится «**ch N**», где N - номер заданной ранее этикетки, например:

- *Этикетка 3.* Штрихкод Code 39 – без ограничений размерности печати массы (Приложение 3);
- *Этикетка 4.* Штрихкод EAN -13- совместим с большинством торговых систем с ограничением на размерность печати массы – 99.999 г. (Приложение 3).

Нажатием кнопки «**3**» или «**4**» выбрать необходимую этикетку и подтвердить ввод нажатием кнопки «».

9.8.2.2. Протокол Мера MW

Данный протокол используется в системах сбора данных о массе продукции с инициативой передачи данных от весов, в системах печати этикеток и контроля массы товаров. Протокол позволяет передавать данные о массе товара и код товара, вводимый пользователем или с помощью сканера. Протокол позволяет организовать опрос данных с весов. Установить протокол CAS MW, Мера MW, в соответствии с п. 9.8.1 и выбрать протокол Мера MW для чего нажать и удерживать в нажатом состоянии в течение 1с кнопку «». При этом на индикаторном табло отобразится «**ch N**», нажать «**4**» и подтвердить ввод нажатием кнопки «».

9.8.2.3. Ввод кода товара для работы протокола Мера MW

Для ввода шестизначного кода товара и сохранения его в энергонезависимой памяти весов выполнить операции:

- нажать на кнопку «**0**», на индикаторе появится ранее введенный код товара;
- с помощью цифровых кнопок набрать новый код товара (при ошибке нажать кнопку «**C**»). При попытке ввода седьмой цифры на табло появится сообщение «**ErrEnt**»;
- нажать кнопку «» для подтверждения ввода кода;
- для ввода префикса кода товара и сохранения его в энергонезависимой памяти весов выполнить операции:

- нажав и удерживая в нажатом состоянии кнопку «5», одновременно нажать кнопку «↕» для включения весов. Система войдет в режим ожидания ввода кода доступа. Ввести код доступа 4 и нажать кнопку «←». Система переходит в режим программирования. При этом на табло индицируется цифра 9 в последнем разряде (режим «9»);
- последовательно нажать кнопки «1» и «9» (после нажатия кнопки «9» на табло появится ранее введенный префикс кода товара), с помощью цифровых кнопок набрать нужный префикс, нажать кнопку «←» для подтверждения ввода и кнопку «9».

9.8.4. Управление передачей по протоколу Мера MW

9.8.4.1. Неавтоматический режим с суммированием

Установить груз на грузоприемную платформу. Дождаться стабилизации показаний и нажать кнопку «», прозвучит звуковой сигнал и будет произведена печать этикетки. Если показания были нестабильны, то раздастся длинный звуковой сигнал и передача произведена не будет. В случае неправильного подключения или отсутствия в базе данных товара с заданным кодом на дисплее появится сообщение «**Err Fr**».

9.8.4.2. Автоматический режим передачи с суммированием

Для активизации режима автоматической передачи необходимо нажать кнопку «MRC» и удерживать её в нажатом состоянии более 2 секунд. После этого на дисплее появится сообщение Auto S, что свидетельствует о переходе индикатора в режим суммирования с автоматической передачей.

Для начала работы необходимо дождаться звукового сигнала о готовности к взвешиванию и установить груз на грузоприемное устройство. После стабилизации показаний прозвучит звуковой сигнал и будут переданы данные. После снятия груза необходимо дождаться звукового сигнала о готовности к взвешиванию и только после этого установить следующий груз.

Для выхода из режима автоматической печати нажать и удерживать в течение 2 секунд кнопку «MRC». При этом на дисплее появится сообщение not AS.

9.8.4.3. Накопление данных и передача итоговых данных

При каждой операции передачи, производящейся в ручном или автоматическом режиме, данные о массе и количестве взвешиваний суммируются в памяти весов.

Для просмотра суммы масс взвешенных грузов необходимо нажать кнопку «MRC».

Для выхода из режима просмотра без стирания данных нажать любую кнопку, кроме «MRC» и «».

Для печати суммарной массы со стиранием данных и выходом в режим взвешивания необходимо нажать кнопку «». При этом будет передана суммарная масса с кодом товара на единицу больше текущего.

Для выхода из режима просмотра и стирания суммарного значения массы взвешенных грузов необходимо нажать кнопку «MRC».

ВНИМАНИЕ:

1. Если в режиме автоматической передачи необходимо ввести тару взвешиванием, во избежание лишнего суммирования и передачи необходимо предварительно отключить автоматическую печать.
2. При выключении весов информация о режиме печати и сумма сохраняется, и при последующем включении весы будут работать в том режиме, в котором их выключили.
3. Максимальное значение запоминаемой суммы составляет 999999 единиц младшего разряда. При переполнении памяти суммирование не производится и на табло выводится сообщение 999999 в течение 2 с. Если продолжить передачу при повторном возникновении данного сообщения, память автоматически обнулится.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1. Ежедневно при эксплуатации весов потребитель обязан:

- осуществлять внешний осмотр весов;
- следить за правильной установкой весов на рабочем месте (по уровню);
- следить за их чистотой;
- следить за целостностью электрических кабелей.

10.2. Весы подлежат поверке до ввода в эксплуатацию, после ремонта и в эксплуатации. Межповерочный интервал не более 1 года.

10.2.1 Поверка осуществляется по документу МП 50584-12 «Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета ПВм. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 19.06.2012г.

10.2.2 Продолжительность выполнения операций по определению метрологических характеристик согласно МП 50584-12 «Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета ПВм. Методика поверки», с использованием системы поверки средств измерений массы «АРМП-МЕРА-D» (Регистрационный номер №39305-08): не более 0,25 ч.

Нормирование проведено согласно документу РД 50-419-83 «Методические указания. Нормирование продолжительности поверочных работ» с соблюдением следующих условий:

- продолжительность выполнения операций по определению метрологических характеристик определена как усредненное значение данных, полученных в процессе апробации процедур по определению метрологических характеристик весов ПВм-З/150 с использованием средств автоматизации системы «АРМП-МЕРА-D», в частности, АРМ-Испытатель при объеме выборки не менее 4 хронометражных наблюдений;
- нормативное значение коэффициента устойчивости $K_u=1,1$;
- коэффициент учета внутрисменных перерывов и случайных микропауз между операциями – 1,15.

11. КОНСЕРВАЦИЯ И УПАКОВКА

11.1. Перед упаковкой в транспортную тару весы должны быть помещены в чехол из полиэтиленовой пленки.

11.2. Эксплуатационная документация вкладывается в тару вместе с весами.

11.3. Чехол с весоизмерительным прибором, грузоприемная платформа, грузоприемное устройство, адаптер сетевого питания и руководство по эксплуатации должны быть помещены в картонную транспортную упаковку.

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

12.1. Весы должны транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Температура транспортирования от минус 20 до плюс 50°C.

12.2. Весы должны храниться в закрытых сухих помещениях в нераспакованном виде в положении, определяемом знаком «ВЕРХ». Температура хранения от минус 20 до плюс 50°C. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах перед распаковкой весы должны быть выдержаны при нормальной температуре не менее 6 часов.

Срок хранения весов до ввода в эксплуатацию не более 6 месяцев со дня изготовления.

13. УТИЛИЗАЦИЯ

13.1. По истечении срока службы весов грузоприемное устройство, весоизмерительный датчик, стойка весоизмерительного прибора и основание весов подлежат демонтажу и сдаче в металллом.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета ПВм-З/ _____-П

зав. номер _____ соответствуют техническим условиям ТУ 4274-004-49290937-2012 и признаны годными для эксплуатации.

Индикатор № _____.

Дата выпуска _____.

Приемку произвел _____

(подпись, штамп)

15. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ

Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета ПВм / ПВм-З _____-П

зав. номер _____ Регистрационный номер №50584-12, на основании результатов первичной поверки признаны пригодными к применению.

Дата поверки: «___» _____ 20__ г.

Очередная поверка не позже _____ г.

Метрологическая служба

ООО «Завод Мера» _____

подпись

(место клейма)

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16.1. Весы должны быть приняты ОТК предприятия-изготовителя и иметь отметку о государственной поверке.

16.2. Гарантийный срок эксплуатации весов – 12 месяцев со дня продажи.

16.3. В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-изготовитель гарантирует устранение выявленных дефектов изготовления при предъявлении гарантийного талона.

16.4. Дата продажи весов должна быть отмечена в талоне гарантийного обслуживания. При отсутствии в талоне отметки о продаже весов срок гарантии исчисляется с момента выпуска весов предприятием-изготовителем.

16.5. Ремонт и гарантийное обслуживание весов осуществляются предприятием-изготовителем или уполномоченными изготовителем сервисными предприятиями. Сведения об уполномоченных изготовителем предприятиях приведены в **Приложении 1**.

16.6. Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при:

- нарушении правил транспортирования, хранения, ввода в эксплуатацию и эксплуатации весов;
- обнаружении механических повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией весов, и следов воздействия агрессивных жидкостей;
- обнаружении специалистами сервисного предприятия неисправностей, вызванных нарушением санитарных норм пользования (неестественным загрязнением весов, воздействием бытовых насекомых и т. п.);
- отсутствии или нарушении пломб;
- отсутствии Руководства по эксплуатации или необходимых записей в нем.

16.7 Гарантийные обязательства не распространяются: на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства, соединительные кабели и переходники.

17. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 5. Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

Признак неисправности	Причина неисправности	Способ устранения
При включении на индикаторе не высвечиваются символы	Отсутствует напряжение в сети	Проверить наличие напряжения в сети
	Залита жидкостью клавиатура	Просушить клавиатуру
	Отсутствует контакт в соединении вилки разъема блока питания с ответным гнездом весов.	Вставить до упора разъем блока питания
На индикаторе «МАССА» высвечивается символ E00	Частота датчика силы находится в недопустимых пределах или отсутствует	1. Разгрузить весы 2. Провести ремонт в сервисных центрах ООО «Мера-ТСП»
	Отсутствие контакта в соединении вилки разъема грузоприемной платформы с ответным гнездом пульта управления	Вставить до упора разъем грузоприемной платформы в ответное гнездо пульта управления
На индикаторе «МАССА» высвечивается символ E01	Частота датчика температуры находится в недопустимых пределах или отсутствует	Провести ремонт в сервисных центрах ООО «Мера-ТСП»
	Отсутствие контакта в соединении вилки разъема грузоприемной платформы с ответным гнездом пульта управления	Вставить до упора разъем грузоприемной платформы в ответное гнездо пульта управления
На индикаторе «МАССА» высвечивается символ E12	Возникла ошибка при обращении к основной энергонезависимой памяти: - ошибка протокола I ² C; - ошибка записи в энергонезависимую память; - неправильная контрольная сумма в 1 и 2 банке данных	1. Вставить до упора разъем грузоприемной платформы в ответное гнездо пульта управления 2. Провести ремонт в сервисных центрах ООО «Мера»
	Отсутствие контакта в соединении вилки разъема грузоприемной платформы с ответным гнездом пульта управления	Вставить до упора разъем грузоприемной платформы в ответное гнездо пульта управления
На индикаторе «МАССА» высвечивается символ E22	Потеря данных в памяти цен	Нажать кнопку «С»
На индикаторе «МАССА» высвечивается символ E04	Разряжен встроенный источник постоянного тока	Зарядить источник автономного питания

19. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 7

Дата отказа	Характер отказа	Причина неисправности	Принятые меры по устранению	Должность, Ф.И.О., подпись отв. за устранение	Примечание

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

(остается у потребителя)

Модель весов ПВм-З/ _____ -П

Заводской номер весов _____ Дата выпуска _____ г.

Подпись представителя ОТК изготовителя и печать _____

М.П.

Проданных _____ Дата продажи _____ 20__ г.
наименование продавца

Подпись представителя продавца _____ / _____ /

М.П.

Гарантийное обслуживание осуществляет

_____ наименование предприятия-ЦТО

Адрес _____

Телефон _____

Дата постановки на гарантийное обслуживание _____ 20__ г.

Подпись представителя ЦТО и печать _____ / _____ /

М.П.

..... **линия отреза**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(направляется изготовителю)

Модель весов ПВм-З/ _____ -П

Заводской номер весов _____ Дата выпуска _____ г.

Подпись представителя ОТК изготовителя и печать _____

М.П.

Проданных _____ Дата продажи _____ 20__ г.
наименование продавца

Подпись представителя продавца _____ / _____ /

М.П.

Гарантийное обслуживание осуществляет

_____ наименование предприятия-ЦТО

Адрес _____

Телефон _____

Дата постановки на гарантийное обслуживание _____ 20__ г.

Подпись представителя ЦТО и печать _____ / _____ /

М.П.

Изготовитель: ООО «Мера-ТСП»

115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 83, пом. 01, 03-05, 20-26, этаж 3

Модель весов _____
Заводской № _____
Дата выпуска _____ 20__ г.
Установлен весоизмерительный
датчик № _____

Подпись представителя
ОТК изготовителя и печать

М.П.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НА ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК

Настоящим предприятие гарантирует в течение 36-ти месяцев с даты выпуска весов безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену установленного весоизмерительного датчика.

Гарантийные обязательства на датчик не исключают и не изменяют гарантийные обязательства на готовую продукцию (весы), а являются дополнительными обязательствами, принятыми изготовителем.

Настоящая гарантия не распространяется на внешние электронные схемы весоизмерительного датчика.

Выполнение работ по замене весоизмерительного датчика осуществляется исключительно уполномоченными специализированными предприятиями (ЦТО) или предприятием-изготовителем.

В случае замены весоизмерительного датчика силы по гарантии в постгарантийный период эксплуатации весов выполнение работ по замене датчика осуществляется за счет Потребителя.

Настоящие гарантийные обязательства изготовителя утрачивают силу при:

- обнаружении следов коррозии, следов воздействия агрессивных жидкостей, механических и иных повреждений датчика силы (включая повреждение внутренних компонентов, скрытых защитными элементами), вызванных нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации весов и датчика, а также выполнением неквалифицированного ремонта;
- неестественном загрязнении датчика, вызванным нарушением санитарных норм пользования и другими причинами;
- отсутствии или нарушении маркировки изготовителя на датчике;
- отсутствии настоящего Приложения или необходимых записей в нем.

Оформленное настоящее **Гарантийное обязательство** предъявляется изготовителю при направлении весоизмерительного датчика на экспертизу.

Наименование ЦТО _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Внешнее проявление дефекта _____

Предварительное заключение ЦТО: _____

Подпись представителя ЦТО и печать _____

М.П.

Изготовитель: ООО «Мера-ТСП»

115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 83, пом. 01, 03-05, 20-26, этаж 3

АКТ
о выполнении работ по гарантийному ремонту весов

г. _____ Дата составления «___»_____20__ г.

Наименование Центра технического обслуживания, осуществившего гарантийный ремонт:

Адрес: _____

Телефон: _____

Наименование Потребителя продукции:

Адрес: _____

Телефон: _____

Настоящий акт составлен в том, что Центром технического обслуживания была проведена работа по гарантийному ремонту весов, находящихся в эксплуатации у Потребителя.

Наименование весов: _____

Заводской номер: _____

Дата выпуска : «___»_____20__ г.

Дата обращения в Центр с целью ремонта: «___»_____20__ г.

Описание неисправности:

Причина возникновения неисправности:

Описание и результат проведенных работ:

Дата окончания работ: «___»_____20__ г.

Подпись представителя Центра
технического обслуживания

_____/_____/_____

М. П.

Подпись представителя
Потребителя

_____/_____/_____

М.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Мера-ТСП»

Юр. адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 83,
пом. 01, 03-05, 20-26, этаж 3

Почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 83

Тел./факс +7 (495) 411-99-28

E-mail: info@mera-device.ru

<https://www.mera-device.ru>

Адреса центров технического обслуживания

Гарантийное и техническое обслуживание проводится сервисным центром МЕРА в Москве, а также аккредитованными центрами технического обслуживания по всей России.

Найти информацию об удобном для вас центре технического обслуживания можно:

- На официальном сайте ООО Мера-ТСП, в разделе «Поддержка/Найти сервисный центр»: <https://www.mera-device.ru>
- Позвонив по единому справочному телефону:
- Телефон в Москве: +7 495 411 -99-28
8 800 333 77 14 (бесплатно по России)

Сервисный центр МЕРА:

Адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 74, офис 103

Почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 83

Тел./факс (495) 411-99-28

E-mail: info@mera-device.ru

<https://www.mera-device.ru>

Приложение 1

Коды для введения поправки, связанной с местным значением ускорения свободного падения

Северная и южная широта в градусах и минутах		Высота над уровнем моря в метрах										
		0 325	325 650	650 975	975 1300	1300 1625	1625 1975	1975 2275	2275 2600	2600 2926	2926 3250	3250 3575
0° 0'	5° 46'	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0	0
5° 46'	9° 52'	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0
9° 52'	12° 44'	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1
12° 44'	15° 6'	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1
15° 6'	17° 10'	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2
17° 10'	19° 2'	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2
19° 2'	20° 45'	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3
20° 45'	22° 22'	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3
22° 22'	23° 54'	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4
23° 54'	25° 21'	9	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4
25° 21'	26° 45'	10	9	9	8	8	7	7	6	6	5	5
26° 45'	28° 6'	10	10	9	9	8	8	7	7	6	6	5
28° 6'	29° 25'	11	10	10	9	9	8	8	7	7	6	6
29° 25'	30° 41'	11	11	10	10	9	9	8	8	7	7	6
30° 41'	31° 56'	12	11	11	10	10	9	9	8	8	7	7
31° 56'	33° 9'	12	12	11	11	10	10	9	9	8	8	7
33° 9'	34° 21'	13	12	12	11	11	10	10	9	9	8	8
34° 21'	35° 31'	13	13	12	12	11	11	10	10	9	9	8
35° 31'	36° 41'	14	13	13	12	12	11	11	10	10	9	9
36° 41'	37° 50'	14	14	13	13	12	12	11	11	10	10	9
37° 50'	38° 58'	15	14	14	13	13	12	12	11	11	10	10
38° 58'	40° 5'	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11	10
40° 5'	41° 12'	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11
41° 12'	42° 19'	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11
42° 19'	43° 26'	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12
43° 26'	44° 32'	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12
44° 32'	45° 38'	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13
45° 38'	46° 45'	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13
46° 45'	47° 51'	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14
47° 51'	48° 58'	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14
48° 58'	50° 6'	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15
50° 6'	51° 13'	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15
51° 13'	52° 22'	21	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16
52° 22'	53° 31'	21	21	20	20	19	19	18	18	17	17	16
53° 31'	54° 41'	22	21	21	20	20	19	19	18	18	17	17
54° 41'	55° 52'	22	22	21	21	20	20	19	19	18	18	17
55° 52'	57° 4'	23	22	22	21	21	20	20	19	19	18	18
57° 4'	58° 17'	23	23	22	22	21	21	20	20	19	19	18
58° 17'	59° 32'	24	23	23	22	22	21	21	20	20	19	19
59° 32'	60° 49'	24	24	23	23	22	22	21	21	20	20	19
60° 49'	62° 9'	25	24	24	23	23	22	22	21	21	20	20
62° 9'	63° 30'	25	25	24	24	23	23	22	22	21	21	20
63° 30'	64° 55'	26	25	25	24	24	23	23	22	22	21	21
64° 55'	66° 24'	26	26	25	25	24	24	23	23	22	22	21
66° 24'	67° 57'	27	26	26	25	25	24	24	23	23	22	22
67° 57'	69° 35'	27	27	26	26	25	25	24	24	23	23	22
69° 35'	71° 21'	28	27	27	26	26	25	25	24	24	23	23
71° 21'	73° 16'	28	28	27	27	26	26	25	25	24	24	23
73° 16'	75° 24'	29	28	28	27	27	26	26	25	25	24	24
75° 24'	77° 52'	29	29	28	28	27	27	26	26	25	25	24
77° 52'	80° 56'	30	29	29	28	28	27	27	26	26	25	25
80° 56'	85° 45'	30	30	29	29	28	28	27	27	26	26	25
85° 45'	90° 0'	31	30	30	29	29	28	28	27	27	26	26

Справочная таблица кодов

№	Наименование населенного пункта	Код GEO	№	Наименование населенного пункта	Код GEO
1	Абакан	21	45	Москва	22
2	Анадырь	22	46	Мурманск	27
3	Архангельск	26	47	Назрань	22
4	Астрахань	18	48	Нальчик	21
5	Барнаул	22	49	Нарьян-Мар	27
6	Белгород	20	50	Нижний Новгород	23
7	Биробиджан	20	51	Омск	22
8	Благовещенск	22	52	Орел	21
9	Брест	21	53	Оренбург	21
10	Брянск	21	54	Пенза	20
11	Великий Новгород	22	55	Пермь	23
12	Витебск	22	56	Петрозаводск	25
13	Владивосток	17	57	Петропавловск-Камчатский	21
14	Владикавказ	15	58	Псков	23
15	Владимир	22	59	Ростов-на-Дону	19
16	Волгоград	19	60	Рязань	22
17	Вологда	24	61	Салехард	27
18	Воронеж	21	62	Самара	22
19	Гомель	21	63	Санкт-Петербург	24
20	Гродно	22	64	Саранск	22
21	Грозный	17	65	Саратов	21
22	Дудинка	22	66	Смоленск	22
23	Екатеринбург	23	67	Ставрополь	17
24	Иваново	22	68	Сыктывкар	25
25	Ижевск	22	69	Тамбов	21
26	Иркутск	21	70	Тверь	23
27	Йошкар-Ола	23	71	Томск	23
28	Казань	23	72	Тула	22
29	Калининград	22	73	Тюмень	23
30	Калуга	22	74	Углич, Ярославской области	23
31	Кемерово	22	75	Улан-Удэ	20
32	Киров	22	76	Ульяновск	22
33	Кострома	23	77	Уфа	22
34	Краснодар	18	78	Хабаровск	19
35	Красноярск	23	79	Ханты-Мансийск	25
36	Курган	23	80	Чебоксары	23
37	Курск	21	81	Челябинск	22
38	Кызыл	20	82	Черкесск	21
39	Липецк	21	83	Чита	21
40	Магадан	24	84	Элиста	18
41	Майкоп	17	85	Южно-Сахалинск	19
42	Махачкала	16	86	Якутск	25
43	Минск	22	87	Ярославль	23
44	Могилев	22			

Приложение 2

Описание протоколов

1. Протокол «9 байт»

Код, hex	Расшифровка	Описание	Формат данных команды		
			Передача		Приём
\$01	Read the Identifier	Чтение идентификатора устройства	Byte 1	—	Device identifier (Идентификатор устройства)*
			Byte 2	—	High software identifier (Старшая часть версии кода программы)
			Byte 3	—	Low software identifier (Младшая часть версии кода программы)
\$02	Read the Status	Чтение регистров статуса	Byte 1	Bit 7: initialize 6: fix W off 5: frequency buffer off 4: auto reset off	7: инициализация 6: отключение "заморозки" 5: отключение буферизации 4: отключение автосброса**
			Byte 2	Bit 0: auto measure 1: measure ready 2: measure missing 3: frequency W error (read only) 4: frequency T error (read only)	0: автоизмерения 1: готовность измерений 2: измерение пропущено 3: неисправен весоизмерительный датчик (только чтение) 4: неисправен датчик температуры (только чтение)
			Byte 3	Error code (Код ошибки)***	
\$03	Write the Status	Запись регистров статуса	Аналогично команде \$02		
\$04	Read the EEPROM	Чтение ячеек ЭРПЗУ	Byte 1	EEPROM address (Адрес ЭРПЗУ)	
			Byte 2	—	EEPROM data (Данные из ЭРПЗУ)
			Byte 3	Error code (Код ошибки)	
\$05	Write the EEPROM	Запись ячеек ЭРПЗУ	Byte 1	EEPROM address (Адрес ЭРПЗУ)	
			Byte 2	EEPROM data (Данные для ЭРПЗУ)	EEPROM data (Данные из ЭРПЗУ)
			Byte 3	Error code (Код ошибки)	

\$06	Reading of the address from EEPROM	Чтение адреса датчика из EEPROM	Byte 1	—	Значение адреса датчика
			Byte 2		
			Byte 3		
\$0A	Reset	Рестарт датчика		—	—
\$0F	Error return****	Рестарт датчика	Byte 1	—	Byte number/ Command code (Номер байта/Код команды)
			Byte 2	—	Byte value / — (Значение байта / —)
			Byte 3	—	Error code (Код ошибки)
\$10	Read the WEIGHT value	Чтение значения ВЕСА	integer, signed	—	Weight, g (Вес, г)
\$11	Read the F ₁ value	Чтение значения ЧАСТОТЫ	integer, signed	—	Input frequency, Hz / 161 (Входная частота, Гц)
\$14	Reset the Weight value	Обнуление веса	integer, signed	—	F _{ZW} := F ₁ (Запоминание текущей частоты)
\$15	Reading of a condition of measurement	Чтение состояния измерения датчика	Byte 1	—	—
			Byte 2	—	Byte of parameters (байт параметров)
			Byte 1	—	—
\$18	Read the PRECISION WEIGHT value	Чтение значения ТОЧНОГО ВЕСА	integer, signed	—	Weight, g×10 ⁻¹ (Вес, г×10 ⁻¹)

*C9 - интеллектуальный датчик; C8 – весы; C7 - станок для проверки датчиков

** в однодиапазонных весах функция отключена

*** **2C** = I²C transfer error (ошибка обмена по шине I²C внутри весов);

CC = ошибка CRC (контрольной суммы);


CE = command error (несуществующая команда);

FE = frame error (ошибка формата).

**** команда не должна посылаться, она лишь возвращается в случае ошибки

Формат хранения и передачи данных:

3 байта = 24 бита

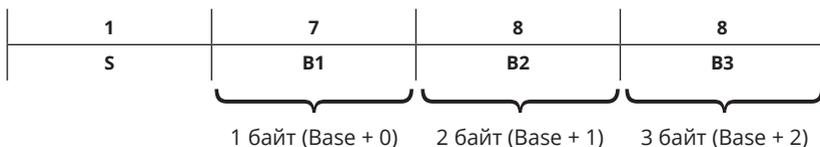

Значение V определяется, как:

со знаком: $V = (-1)^S * ((B1 * 65536 + B2 * 256 + B3 - S) \text{ xor } (8388607 * S))$;

без знака: $V = S * 8388608 + B1 * 65536 + B2 * 256 + B3$.

Формат пакета:

1 байт	2 байт	3 байт	4 байт	5 байт	6 байт	7 байт	8 байт	9 байт
Адрес, байт 1	Адрес, байт 2	Адрес, байт 3	Код команды	Данные, байт 1	Данные, байт 2	Данные, байт 3	Контр. сумма	Конец (#0Dh)

Байты 1, 2 и 3 передаются с единичным битом чётности, остальные – с нулевым. Обмен производится на скорости 14400 весы, с 1-м старт битом, с 8-ю битами данных, 1-м битом четности и 1-м стоповым битом.

2. Протокол ОКА

Передача данных ведётся побайтно последовательному каналу в режиме «ведущий-ведомый» (master-slave). Весы являются ведомым устройством.

1 бит стартовый	8 бит информационные	1 бит чётность	2 бита стоповые
--------------------	-------------------------	-------------------	--------------------

Вид контроля по чётности - чёт (even).

Скорость передачи - 4800 бит в секунду.

Для задания вида обмена информацией ККМ использует следующие команды:

01 - обнуление массы;

02 - передача цены от ККМ;

03 - запрос на прием информации от весов.

Перед каждой командой ККМ передает установочный код (00) в течение не менее 50 мс (минимум 15 посылок кода 00). Информация передается в виде цифр, код цифры «0» — 00; «9» — 09.

При посылке команды 01 никакой дополнительной информации не передается.

При посылке команды 02 ККМ дополнительно передает цену в виде 5-ти или 6-ти десятичных разрядов, начиная с младшего. Пауза в передаче между двумя последовательными разрядами не должна превышать 2 мс.

При посылке команды 03 никакой дополнительной информации не передается. ККМ ожидает информацию в виде:

| М6 | М5 | М4 | М3 | М2 | М1 | Ц6 | Ц5 | Ц4 | Ц3 | Ц2 | Ц1 | С6 | С5 | С4 | С3 | С2 | С1 |

где: М6...М1 – масса (шестой разряд - старший);

Ц6...Ц1 – цена;

С6...С1 – стоимость.

Максимальное время ожидания составляет 1 секунду.

При передаче цены 999999 по команде 02 весы возвращают данные в формате команды 03 даже при нестабильном весе. При этом в старшем символе стоимости.

3. Протокол MW

Протокол эмулирует работу весов CAS по протоколу MW. При работе по протоколу MW весы передают по последовательному порту вес в ASCII символах. Учитывается полярность и стабильность показаний массы.

Формат данных:

- скорость 9 600
- бит данных 8
- контроль четности нет
- стартовый бит 1
- стоповый бит 1

Сообщения данных:

LSB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Полярность	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	Пробел	k	g	Пробел	CR	RS

X1.....X7 весовые данные в формате с разделительной точкой в формате ASCII

Пробел - 20h

CR - 0Dh

RS - 1Eh

Примеры:

Для весов с НПВ 150...600 кг

+ 150.00 kg

- 50.00 kg

Для весов с НПВ 15...32 кг

+ 15.000 kg

- 5.000 kg

Для весов с НПВ 6кг

+ 1.5000 kg

- 0.5000 kg

Данные передаются при стабилизации веса и при условии, что вес укладывается в диапазон взвешивания весов.

Программа приема данных на языке БЕЙСИК:

```
10 OPEN "COM1: 9600, N, 7, 1, RS, DS, LF" AS #1
```

```
20 INPUT #1, A$
```

```
30 PRINT A$
```

```
40 GOTO 20
```

```
50 END
```

При принудительной передаче данных с использованием кнопки «  » в 12 позиции вместо символа «пробел» при нестабильных показаниях передается символ «S».

4. Протокол Мера MW

Протокол MW предназначен для передачи на компьютер или принтер UNS-BP1.2 данных о весе и коде товара и занесения их в базу данных.

Формат данных:

- скорость 9 600
- бит данных 8
- контроль четности нет
- стартовый бит 1
- стоповый бит 1

Данные выдаются при ручной печати и при включенном режиме автосуммирования при стабильном весе на платформе весов. Формат передаваемых данных:

```
[xxxxxxx][y][ZZZZZZ][P]kg[P][S][CR][RS]
```

где:

[xxxxxxx] – семизначный код товара или строка No_Code, если код товара не введён;

[y] – знак массы (+ или -, знак минус возможен только при печати в ручном режиме);

[ZZZZZZZ] – масса товара на платформе в килограммах и десятичная точка;

[P] – пробел;

[S] – признак стабильности веса (если вес стабилен, передается символ пробела, иначе символ S);

[CR] и [RS] – спецсимволы (0x0d и 0x1e соответственно)

В поле [ZZZZZZZ], помимо символов массы, передается десятичная точка (её позиция зависит от наибольшего предела взвешивания весов и, соответственно, от положения точки на индикаторе, 2, 3, 4, 5 или 6).

После передачи данных индикатор в течение 2-5 секунд ждёт сигнала подтверждения приёма от компьютера. Если в течение этого времени сигнал подтверждения не поступил, то на индикаторном табло выводится сообщение Err Fr. Снять это сообщение можно нажатием кнопки «С», весы перейдут в нормальный режим работы.

В качестве подтверждения используется символ [!] (восклицательный знак).

При поступлении в индикатор от компьютера в качестве подтверждения символа [0] (ноль) производится установка 0 терминала.


При поступлении в любой момент времени в терминал строки из шести и более десятичных цифр, заканчивающейся символами [CR] и [RS], последние 6 чисел принимаются как код товара и приводят к инициализации процесса передачи данных. Данный код не запоминается в энергонезависимой памяти, и переданная в ответ масса не суммируется в ячейках суммирования массы.

Приложение 3

Форма этикеток



Принтер «ZEBRA». Этикетка 3. Штрихкод Code 39 – без ограничений размерности печати массы (Приложение 3);

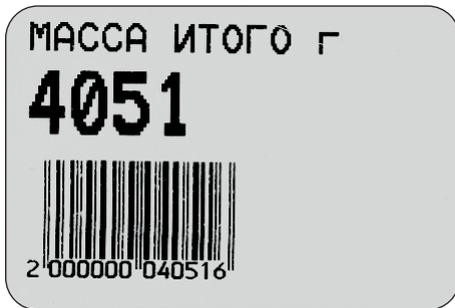

Принтер «ZEBRA». Этикетка 4. Штрихкод EAN -13- совместим с большинством торговых систем с ограничением на размерность печати массы – 99.999 г. (Приложение 3).

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ООО «Мера-ТСП»

115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 83

Тел./факс (495) 411-99-28

E-mail: info@mera-device.ru

www.mera-device.ru